

外観チェック

1. 外観のチェック

特に以下の項目に注意して目視で確認を行ってください

- 欠損部品がないか
- コネクタが曲がって取り付けられていないか
- フロントパネルは正しく取り付けられているか
- ひび、破損している部品はないか

問題があるときは AMT-VME 量産用試験項目表の備考欄に記しておいてください。

初期設定

2. ショートピン設定の確認

ショートピンを以下のように設定してください。

JP3	5-6	ショート	JP12	ショート	JP20	1-2	ショート
JP4	2-3	ショート	JP14	ショート	JP22	2-3	ショート
JP6	2-3	ショート	JP15	ショート	JP30	13-14	ショート
JP8	2-3	ショート	JP16	ショート			
JP10	2-3	ショート	JP17	ショート			

(その他の JP については全てオープンとなっています。)

SW2、3、4 を以下のように設定してください。

SW2

No	1	2	3	4
on/off	on	on	on	off

SW3

No	1	2	3	4	5	6	7	8
on/off	on	on	on	on	on	on	on	on

SW4

No	1	2	3	4	5	6
on/off	on	off	on	on	on	on

Jumper と Switch の位置は図 3.配置図 2 を参照してください。

3. 電源-GND のブザーチェック

電源 : **3.3v(TP65)**, **5v(TP66)**, **-5v(TP67)**, **1.6 v-a(TP68)**, **1.6v-b(TP69)**, **1.8v(TP70)** と **GND** の間でテストを用いてショートしていないかを確認してください。